

F-2308
Всего листов 57
Total Sheets

Profile Sheet

Технологический процесс


Механической обработки Машиниg.
Вид технологического процесса

Лист бортовой левый В. Lof. sidePlate.
Наименование технологического процесса

188.01.004-2
Обозначение сборочной единицы (детали)


У-308-МО
Обозначение технологического процесса

Т-90С, Т-90СК
Обозначение изделия



(9)



1-H (1:2) O

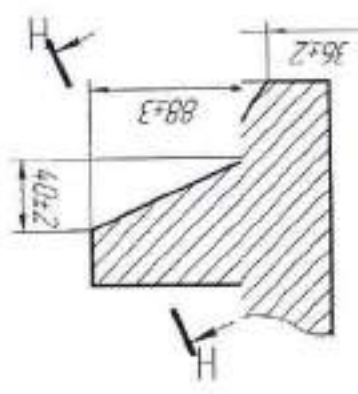

1-M-M (1:2) U

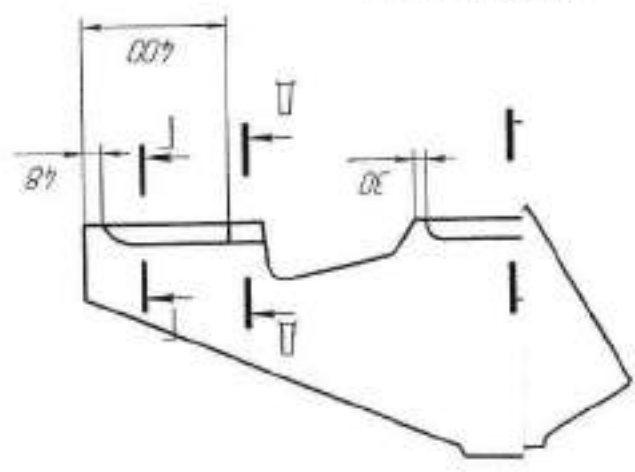


000	1.01.004-2
2	

188.01004-2


000

2


Станок from inside
фаски с двусторонней стороны

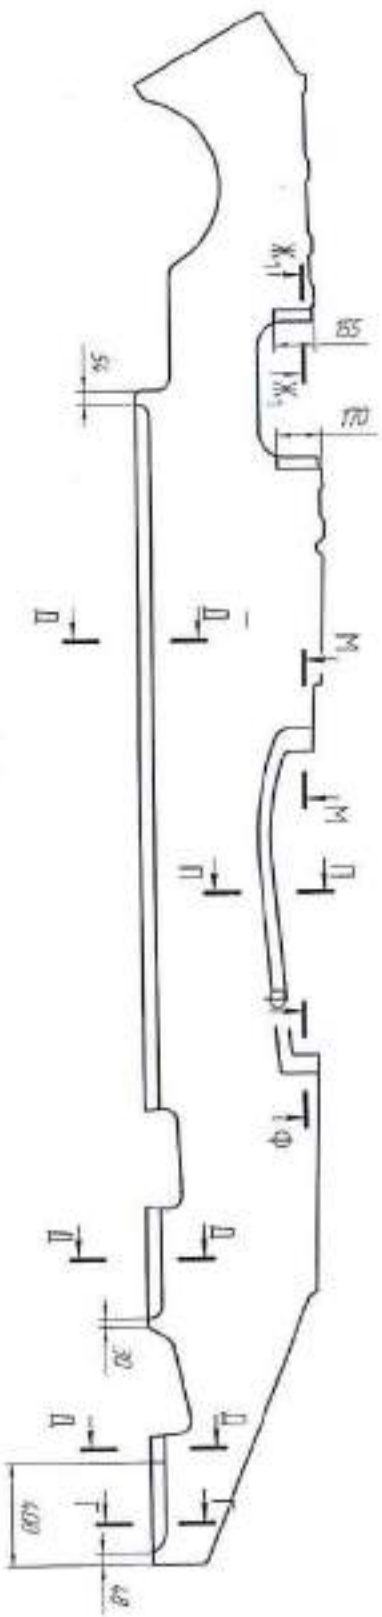


A-A (1:2)

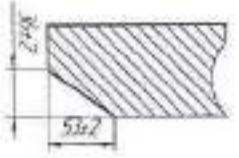


F-F (1:2)

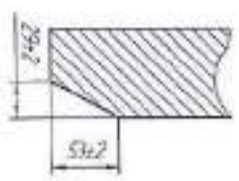


P-P (1:2)

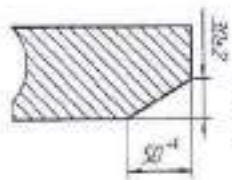


M-M (1:2)

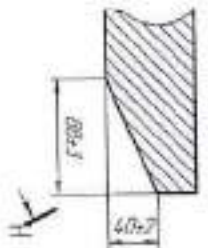

Ф-Ф (1:2)

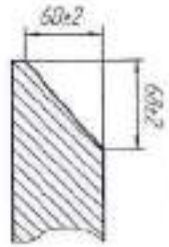

Ж1-Ж12 (1:2)

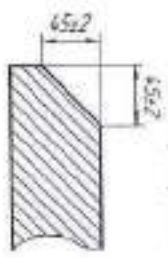

H-H (1:2) O



КЭ

Механическая обработка *Мельничина*


6

6


⑤





T-T1121

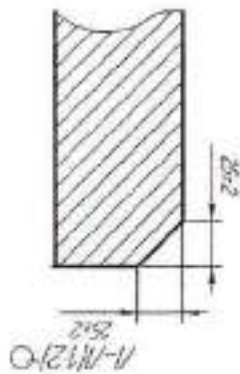

A-A1121

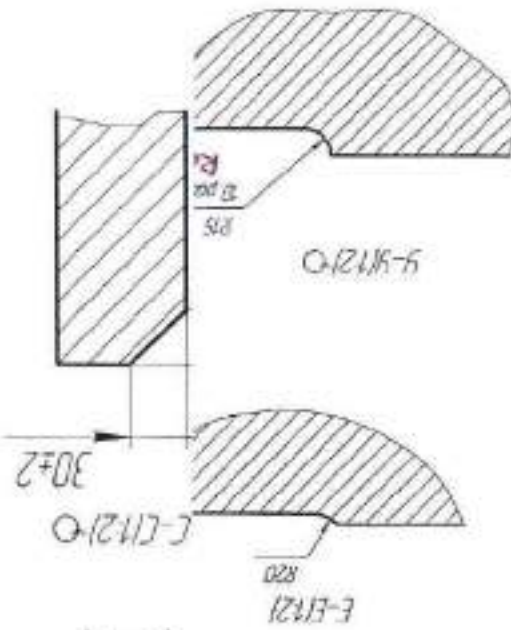

A-A1121 K-K1121

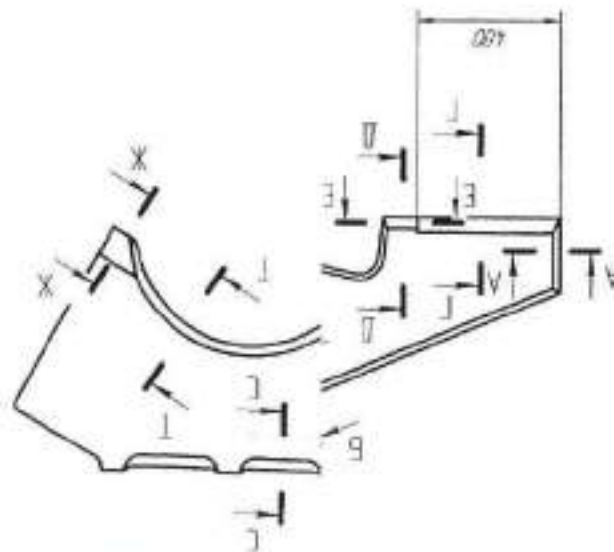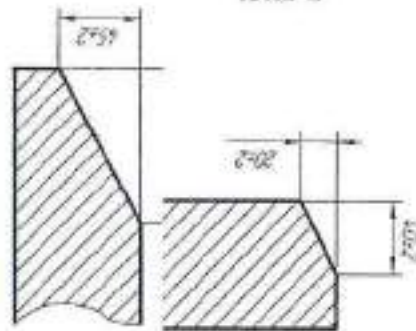

внутри
и снаружи

1.01.004-2

000


3

188.01.004-2

000

3

Фронт наружной ступени
Chamber of outside.

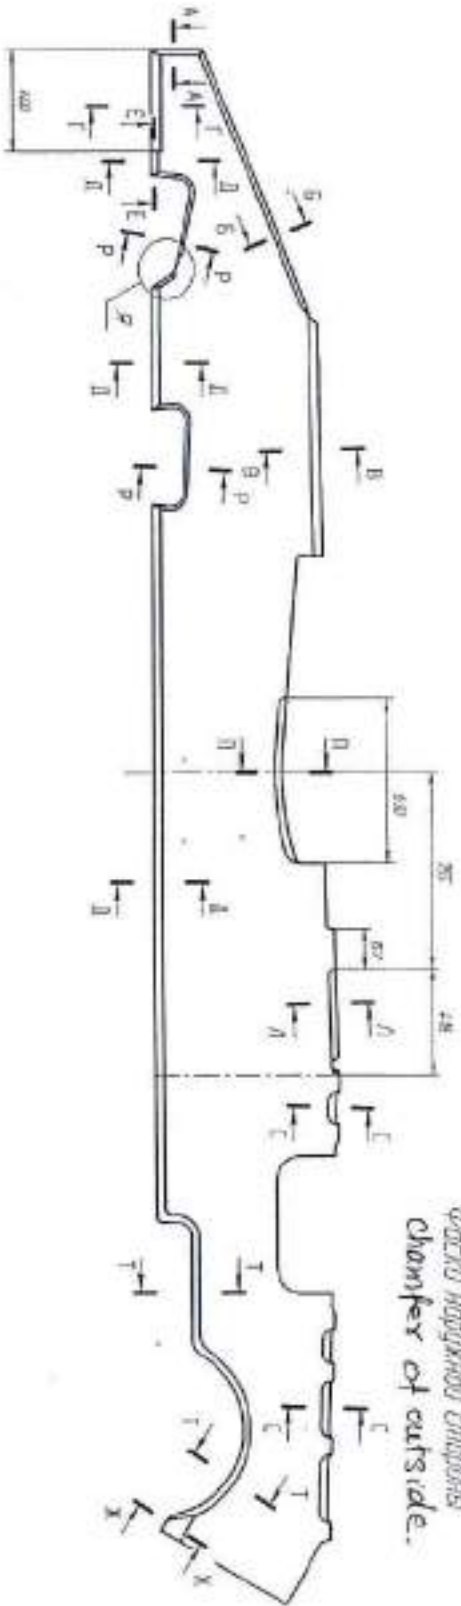

A-A/2/1

B-B/2/10







B-B/2/10

C-C/2/1

A-A/2/1

A-A/2/10

A-A/2/10

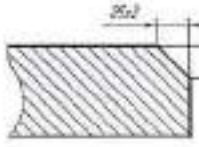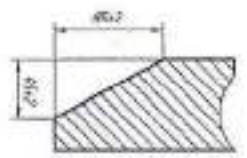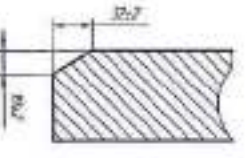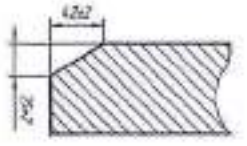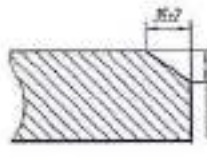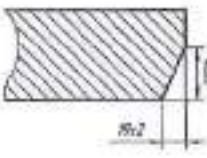

E-G/2/1






B/2/1

H-H/2/1

P-P/2/10

E-G/2/10

T-T/2/1

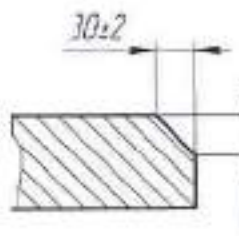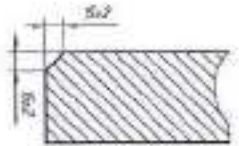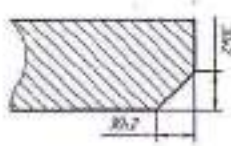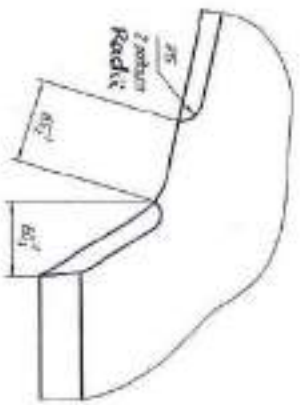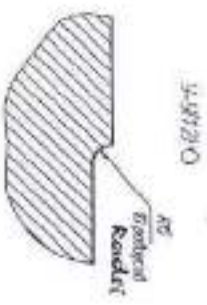

K3


Механическая обработка

mechanical

7

7

1. Grade of steel, Heat treatment, Procedure for acceptance and Tests as per existing special steel parts, Medium hardness.
2. Rules for checking quality and acceptance of gas-cut edges as per Instructions AAK.25091.000043.
3. Unspecified limit of deviation for dimensions is ± 2 , Angular $\pm 2^\circ$.
4. * Dimensions for reference.
5. It is allowed to round off corners with radius not more than 10mm.
6. It is allowed to check contours of part with Template, made to nominal Dimension 8 and Bevel at surface A1.
7. Sinking is not allowed on edge B1. Projection $0+4$ mm.
8. On edge B1, M1, Sinking $0+4$ mm. Projection is not allowed.
9. On edge T1 Sinking $0+1,5$ mm. Projection $0+6,5$ mm.
10. Over the contours of cut-outs A1, E1 Sinking $0+4$ mm. Projection is not allowed.
11. Along the cut-out *1, Sinking $0+1,5$ mm, Projection $0+1$ mm.
12. Non-cutting with Template over the remaining edges is allowed up to not more than 2mm.
13. MM - Masking plate,
14. Other requirements as per 520 Tg1.

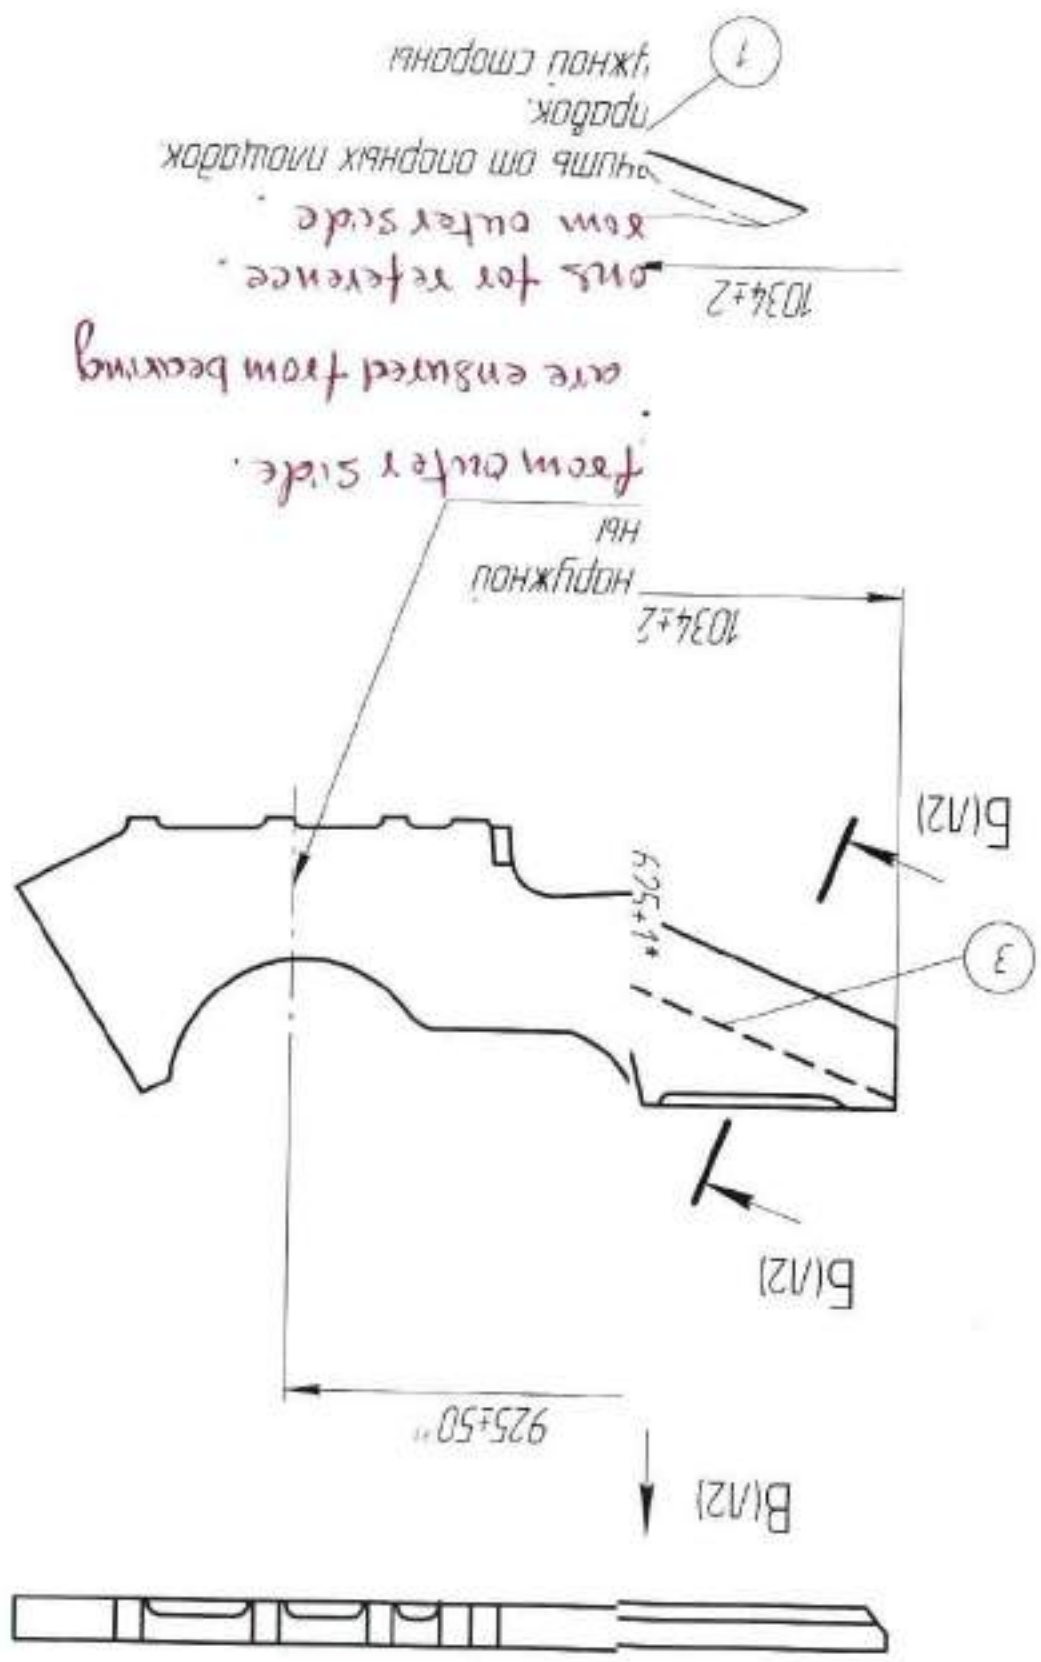

ou nebyu side-plate

015

1

2

188.01004-2	Л.Н. Лист бортовой ледной Side-Plate.	015
-------------	---------------------------------------	-----




Вн/21

outer side
Наружная сторона

2281±50"


925±50"

punch marking
of location of bearing
Areas of Fixature
Крупные потертости
отрывать по площадям
спереди
(2 места)
(2 places)

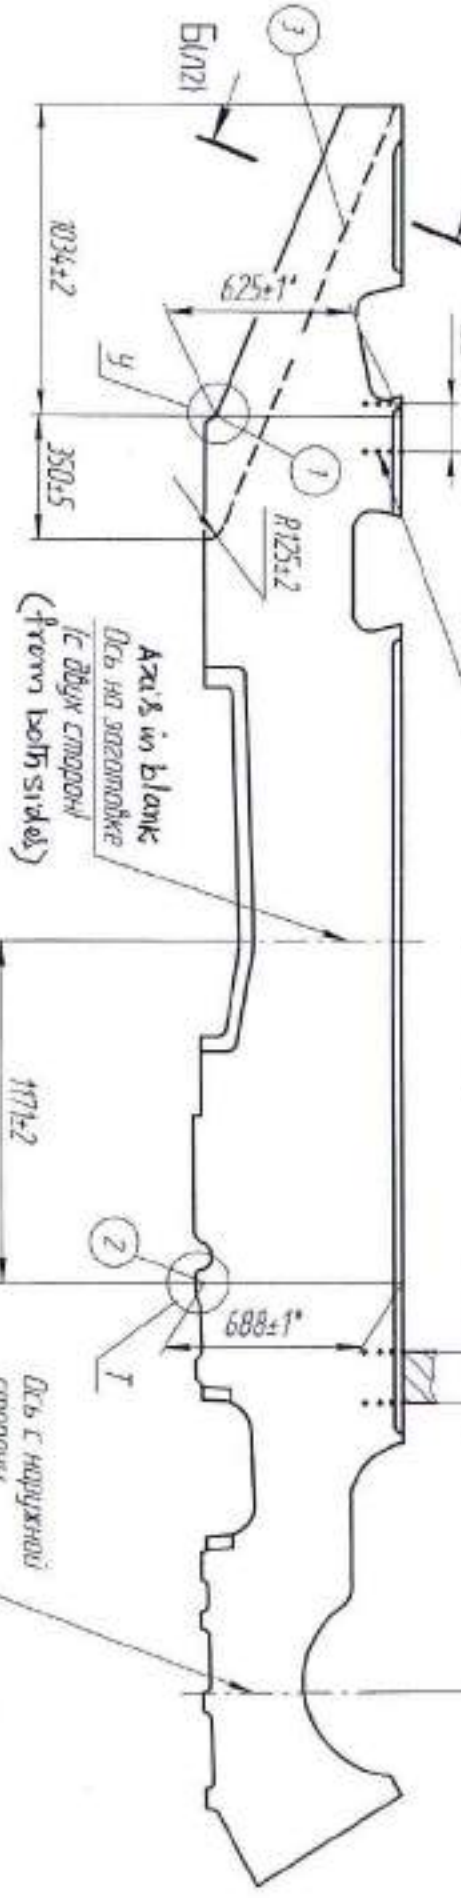

У


T

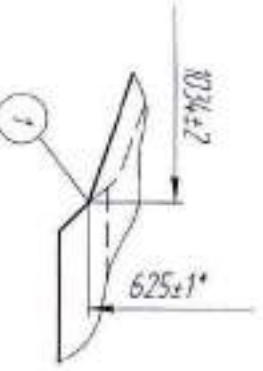

1. * Dimensions are ensured from bearing surfaces.
 2. *¹ Dimensions for reference.
 3. Stamp from outer side.
- 1 * Размеры обеспечены от опорных площадок.
- 2 *¹ Размеры для справки.
- 3 Клеивать с наружной стороны.

проверить в крайних точках



12+3-check at external points.

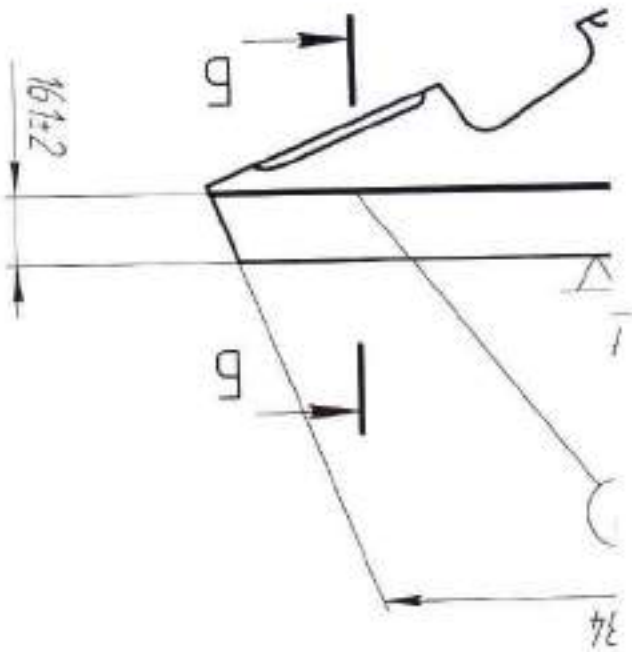


Rz80 A

020 00 nebyli side plate.

1 1 1

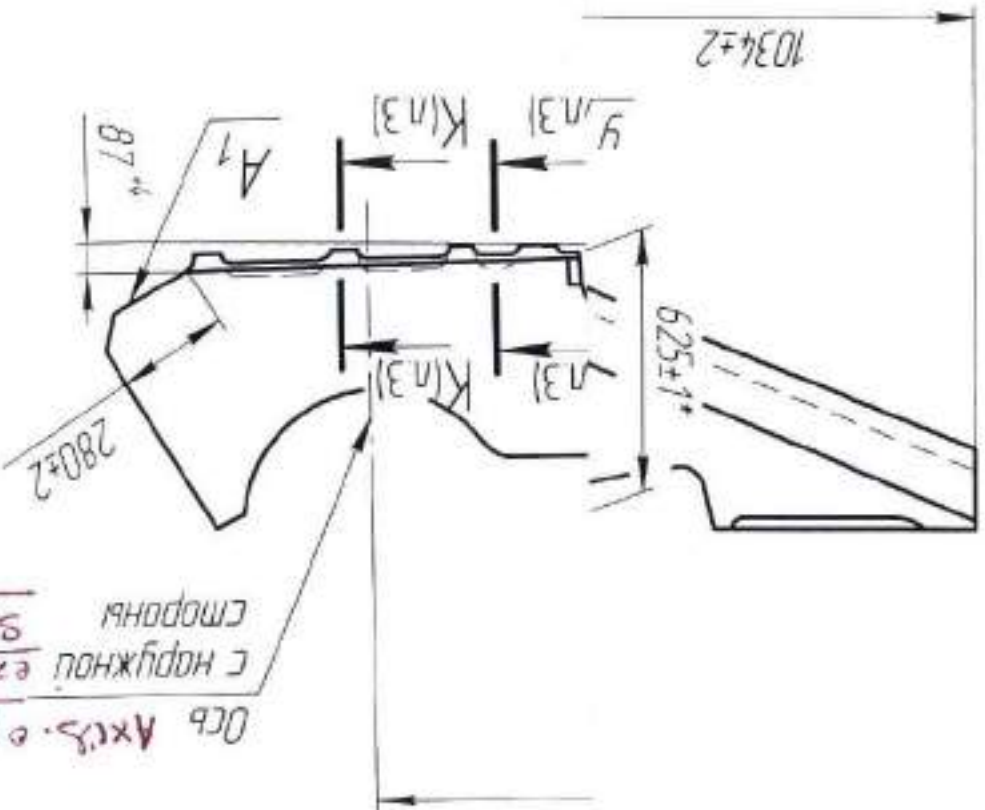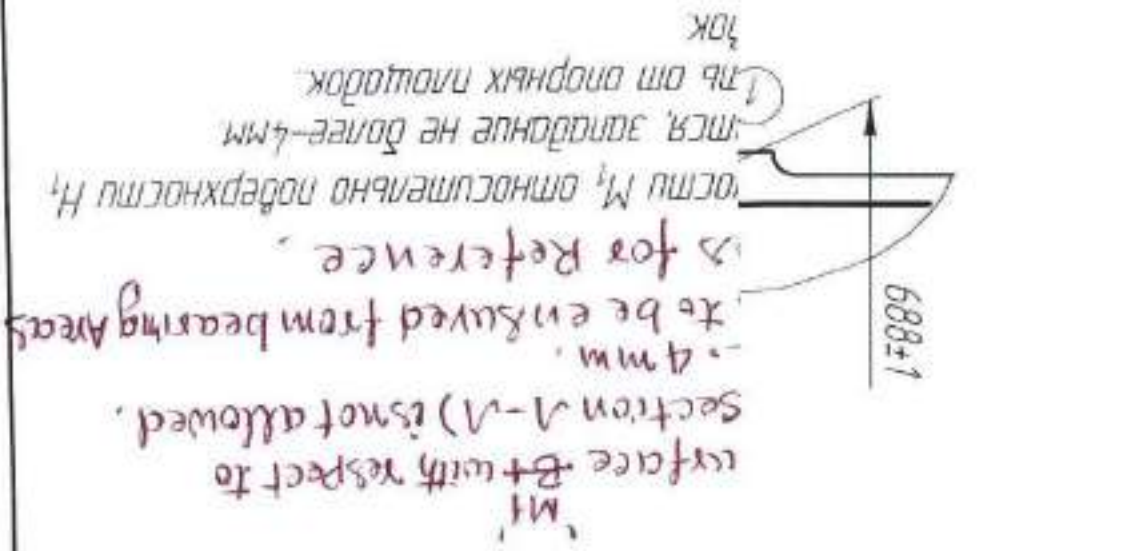

 Ось Axis of
с наружной external
стороны side.



RZ80
A

on the left side plate. 030

1	3	1
---	---	---


3	1
188.01.004-2	
Л.И. Лист бортовой левый side Plate.	
030	

RZ80




external side
 Наружная сторона

Ручка шасси в
 location of
 Bearing Area 8.
 Кривошея расположения
 опорной площадки
 (2 места) (2 Places)

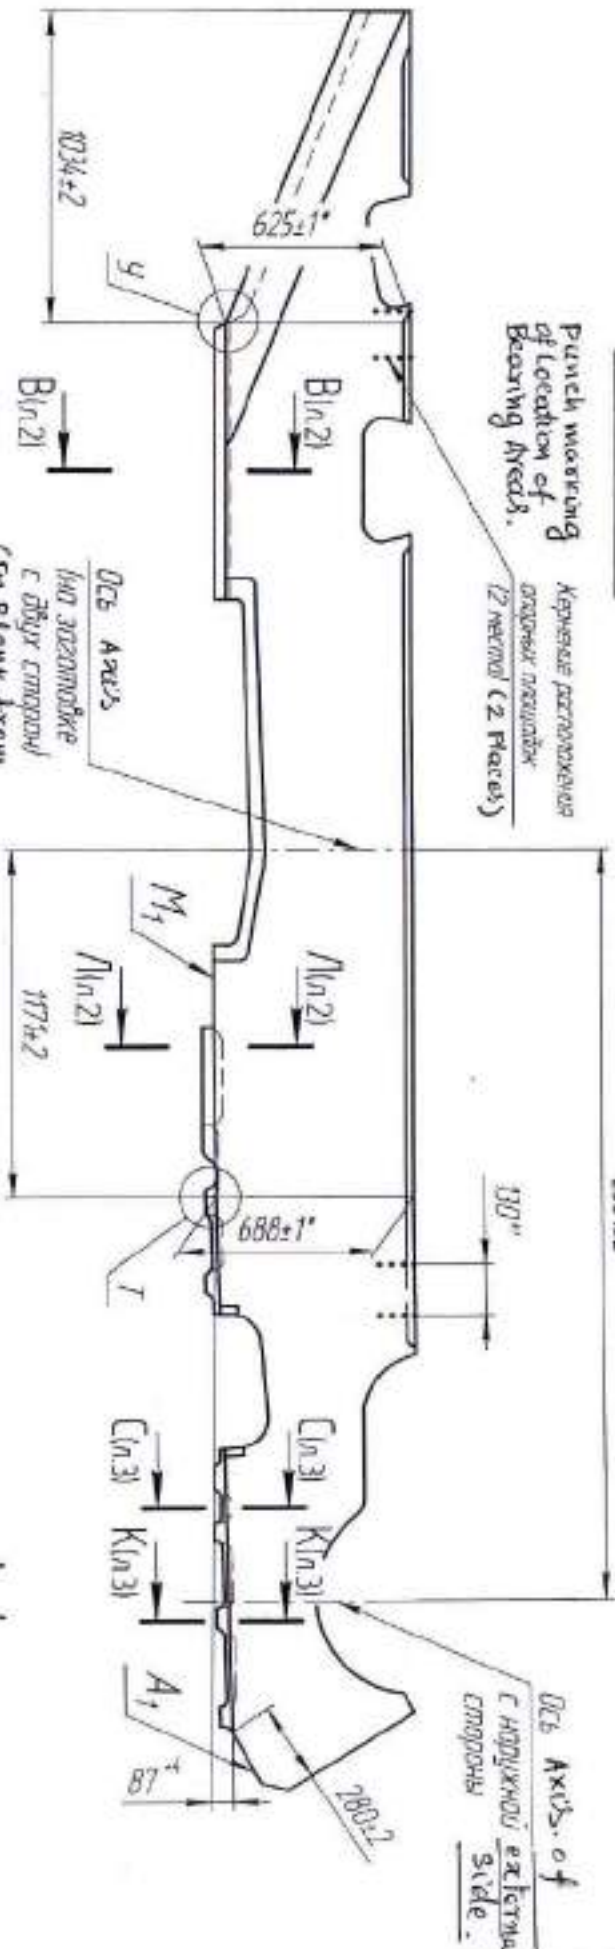


ось Axis. of
 с наружной
 стороны
 side.

ось Axis
 для заготовки
 с обеих сторон
 (см Blank from
 both sides)

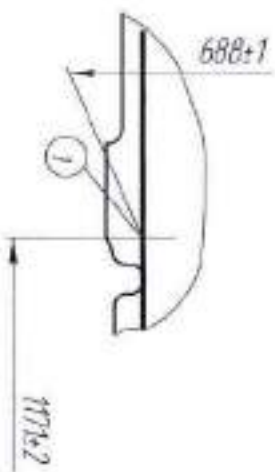

T

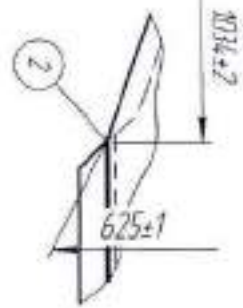

Y

1. Projection of surface Bt with respect to surface M1 (section A-A) is not allowed. Smoothing max. 4mm.
 2. * Dimension 8 to be excluded from bearing Area 8.
 3. *1 Dimension 8 for Reference.
- 1 Выступание поверхности M, относительно поверхности N,
 (сеч А-А) не допускается за исключением более-4мм
 2 *Размеры исключить от опорных площадок.
 3 *Размеры для справок

Р	Д	или В	L	t	l	S	n	у	То	ТВ
						188.01.004-2				030
										3

Fixture for marking out and checking of dimension.

СИ. ДПК 7847-4206И Приспособление для разметки и контроля размеров 625+-1 и 1034+-2

Gauge for Dimension.

СИ. ДЕШ 8153-4034 Калибр на размер 27+-2

Gauge for Dimension.

СИ. ДЕШ 8153-4035 Калибр на размер 20+-2

Gauge for Dimension.

СИ. ДЕШ 8371-6068 Калибр на размер 25+-2

СИ. Линейка -1000 ГОСТ 427-75 Scale.

СИ. Штангенглубиномер ШГ-160-0,1 ГОСТ 162-90 Vernier's Depth gauge.

СИ. Шупы-100, набор №4, кл. точности 1 ГВ2-034-0221197-011-91 Feeler gauge-100, set no.4 class-1 Accuracy.

Set the length of movement of bed for planing step.

6 Установить длину хода для строгания уступа -5', -6'

Plane the step over dimensions -5', -6' to exit towards the bend.

7 Стругать уступ по поверхности -5', -6' на выход за линию передка

РИ. ДЕШ 2178-4002 Резец фасочный правый R-N Chamfering tool.

РИ. ДЕШ 2178-4003 Резец фасочный левый

Fixture for marking out of dimensions. ...

ВИ. ДПК 7847-4319И Приспособление для разметки размеров 1171+-2, 688+-1

Gauge for dimension. ...

СИ. ДЕШ 8153-4033 Калибр на размер 20+-2

Р	Д	или	В	L	t	±	S	π	ψ	To	Tr
							188.01.004-2				040
											2

- ГР. АДК 7878-9591-23-2500 Строн 1060кгс *Sling*
- ГР. АДК 7353-5245И Кондуктор накладной *Sig*
- ГР. Кран мостовой Q=5т
- ГР. АДК 7353-5245И Кондуктор накладной
- ГР. Drill hole - 1 - sequentially.
- О. Сверлить отверстия -1- последовательно
- ГР. РИ. 2301-0056 Сверло ф16,5 КМ2 Р6М5 ГОСТ 10903-77 *Drill*
- ГР. ВИ. 6100-0205 Втулка переходная КМ4КМ3 ГОСТ 13598-85 *Adaptor sleeve*
- ГР. ВИ. 6100-0208 Втулка переходная КМ6КМ4 ГОСТ 13598-85 *Adaptor sleeve*
- ГР. ВИ. АЕШ 6105-4003 Втулка для сверла *Wish for drill*
- ГР. ВИ. АЕШ 6162-4002 Патрон для нарезания резьбы *Chuck for thread cutting*
- ГР. СИ. АДК 8511-4092А Штангенциркуль для контроля размера от торца по оси отверстия ф10..ф30 *Vernier caliper for checking dimension from face to axis of hole*
- ГР. СИ. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89 *Vernier caliper*
- ГР. СИ. Штангенциркуль ШЦ-11-400-0,1 ГОСТ 166-89 *Vernier caliper*
- О. 4. Заенкеровать отверстия -1- последовательно

Р	Д	или	В	Л	Л	Л	С	н	в	То	Тв
							188.01.004-2				055
											2

оплаты, из дома by machine'st.

несколько исполнителей, выполняет слесарь механизаторских работ

Пр. АЕШ 7896-4092 Стеллаж для сдачи деталей

Пр. Кран мостовой Q-5т

ВИ. АДК 7852-4010И Ломик для отделения уголков

ВИ. АДК 7878-6713И Захват

слесарь

Токум бааз для ремонта слесарь

ОК


МЕХАНИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА

Машини'я


47

188.01.004.-2	2H side Plate	4	1
Лист бортовой ледной			
			060

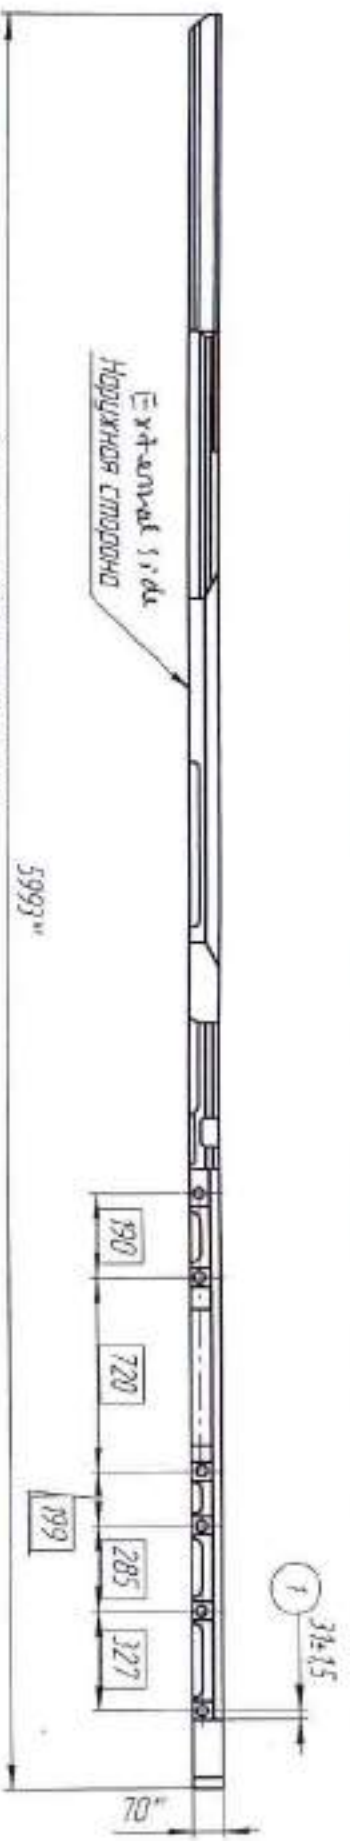

Pinch-offting location of bearing holes

Керновые расположения опорных площадок (2 места) (2 places)

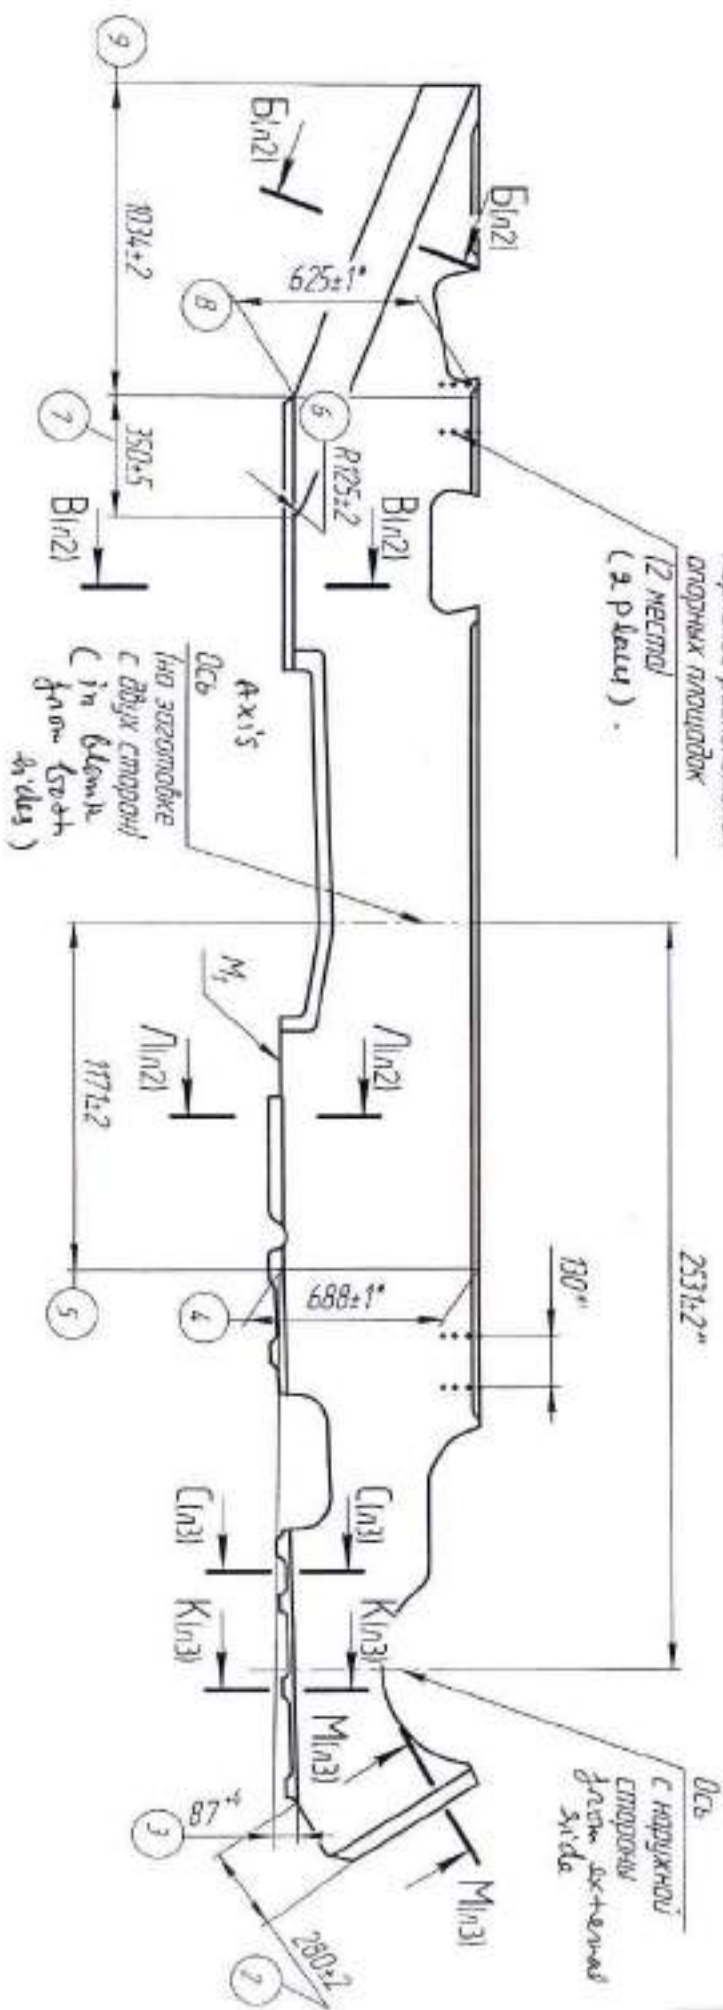

Ось Ахис с наружной стороны от основной стороны

1. Projection of surface M_1 , selective to surface N_1 (Section A-A) is not allowed, sinking not over than $-4mm$.
2. Check dimensions (See Section B-B) at the extreme points.
3. * Ensure dimensions from bearing areas of fixture.
4. * 2 dimensions for reference.
- 1 Выступание поверхности M_1 относительно поверхности N_1 (сеч А-А) не допускается западание не более $-4mm$
- 2 Размеры (см сечение Б-Б) контролировать в крайних точках.
- 3 * Размеры обеспечить от опорных площадок приспособления
- 4 * Размер для справок
- 5 * Шероховатость обеспечить инструментом.
- 6 Клеить на месте клеем и маркировка на наружной стороне
- 7 Остальные требования по 520.Ty1
5. * 2 Surface finish to be indicated by tool.
6. Stamp on place of stamps and markings on the external side.
7. Other requirements as per 520.Ty1.

188.01.004-2

060

4

КЭ

Механическая обработка

machining

43

51

- (13) Course for checking location of holes
- (14) Tablets for marking out dimensions
- (15) Fixture for marking out dimensions

1 list of detail drawings in process sheet

Стаочная ведомость чертежей оснастки на технологичес № У-308-МО деталь 188.01.004-2

№п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1	СК 2103-7017И	Резец правый к фрезерным головкам	①
2	АЕШ 2175-4001	Резец стальной правый	②
3	АЕШ 2175-4002	Резец стальной левый	③
4	АЕШ 2178-4002	Резец фасочный правый	④
5	АЕШ 2178-4003	Резец фасочный левый	⑤
6	АЕШ 2620-4002	Метчик машинный М20-6Н	⑥
7	АЕШ 6105-4003	Втулка для сверла	⑦
8	АДК 6105-4031И	Втулка для сверла к патрону	⑧
9	АЕШ 6143-4006	Втулка для метчика	⑨
10	АЕШ 6162-4002	Патрон для нарезания резьбы	⑩
11	АЕШ 6222-4017	Оправка	⑪
12	АЕШ 6314-4003	Головка фрезерная Ф250	⑫
13	АЕШ 6789-4013	Болт М36-8g	⑬
14	АЕШ 6789-4014	Болт М36-8g	⑭
15	АДК 7347-5468И	Подставка для сверления	⑮
16	АДК 7353-5245И	Кондуктор накатной	⑯
17	СК 7813-6182И	Ключ S=55	⑰
18	АДК 7847-4206И	Приспособление для разметки и контроля размеров 625-1 и 1034-2	⑱
19	АДК 7847-4249И	Приспособление для разметки размера 87-4	⑲
20	АДК 7847-4250И	Приспособление комплексное для разметки бортов	⑳
21	АДК 7847-4319И	Приспособление для разметки размеров 1171+2, 688+1	㉑
22	АДК 7852-4010И	Ломик для отделения углов	㉒
23	СК 7852-5002И	Крючок для уборки стружки	㉓
24	АДК 7878-6713И	Захват	㉔
25	АДК 7878-6720И	Захват	㉕
26	АЕШ 7896-4002	Стельняк для следи деталей	㉖
27	АЕШ 8153-4033	Калибр на размер 20+2	㉗
28	АЕШ 8153-4034	Калибр на размер 27+2	㉘
29	АЕШ 8153-4035	Калибр на размер 20+2	㉙
30	АДК 8367-4900И	Приспособление для контроля размера 87+4	㉚
31	АЕШ 8371-6068	Калибр на размер 25+2	㉛
32	АЕШ 8390-4017	Калибр для выставки реза на размер 12+3	㉜
33	АЕШ 8390-4018	Шаблон для выставки реза на угол 25°	㉝
34	АДК 8511-4092А	Шаблон для контроля размера от торца до оси отверстия Ф10 - 400	㉞
35	АЕШ 8534-4053	Калибр для контроля расположения отверстий	㉟
36	АДК 8900-4490И	Шаблон для разметки размеров 161+2, 350+5, 1034-2, R125+2	㊱
37	АДК 8900-4524И	Приспособление для разметки размера 280+2	㊲

① RH cutting tool for milling heads

② Parting tool and facing tool

③ LH Planing and facing tool

④ Fixture for marking out and checking of dimension

⑤ Fixture for marking out dimension

⑥ Fixture for marking out sides

⑦ Fixture for marking out chamfering

⑧ Trough for separating corners

⑨ Hook for moving chips

⑩ Gauge for setting cutting tool to dimension

⑪ Templates for setting cutting tool to angle

⑫ Vernier caliper for checking dimension from face to axis of hole

Всего листов 25

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

термопрессового производства

ТHERMO PRESSING

вид технологического процесса

ЛИСТ БОРТОВОЙ ЛЕВЫЙ

L. H. SIDE PLATE

направление листа

188.01.004-2

обозначение сопроводительного документа

обозначение технологического процесса

Т90С

обозначение изделия



				188.01.004-2															
				Обозначение документа															
А	Цех	Уч	РМ	Опер	Код, наименование операции				СМ	Преф	Р	УГ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Клг	Т.п.д.	Т.шт.
Б	Код, наименование операции			Код, наименование операции															
01	задается технологом.			<i>машина для 15 вагонет</i>				<i>для 15 вагонов (с надвешенными вагонетами).</i>											
002	4. Выгрузить заготовку из печи и охладить в зажатом состоянии.			<i>4. Машина для выката печи на вагонетки под загрузку</i>				<i>(или для загрузки вагонет)</i>											
103	АДК 7878.7915 захват 7000 кг, рольганг			<i>Вагон. Загрузка</i>				<i>Колеса вагонетки</i>											
Р 04	Время передачи не более 4 минут, время охлаждения в воде			<i>8 - 10 минут.</i>				<i>Температура воды после выката 4 минуты.</i>											
05	Температура воды 30 - 50 °С			<i>Температура воды 30-50°С.</i>				<i>Охлаждение в воде 8-10 мин.</i>											
06	Примечание: для отдельных плавок с пониженной прокаливаемостью температура воды может			<i>быть снижена до 10 °С.</i>															
07	быть снижена до 10 °С.			<i>вода может выливаться на поверхность плавки.</i>															
08				<i>→ High Temperature</i>															
А09	010 Стлук высокий			ИОТ № 65, 1261, 235, 313, 1132, ТИ № 1 <i>Таблица № 1</i>															
Б10	Печь газовая камерная 2800х7800			<i>Gas-fired chamber type furnace.</i>															
Б11	Кран мостовой 15 т			<i>Overhead crane 15 tons; 4 rollers loading device 4 tons; handling press device.</i>															
Б12	Поворотно-загрузочное устройство 7 т, пресс закалочный 3000 т, кран мостовой 15 т			<i>Overhead crane 15 tons.</i>															
О13	1. Уложить заготовку на стеллаж			<i>1. Arrange the blocks on the table.</i>															
Т14	АДК 7878.9292 захват 6000 кг, стеллаж			<i>Вагон. Загрузка. Ракет.</i>															
О16	2. Загрузить заготовку в печь			<i>2. Load the furnace with the furnace.</i>															
Р 16	Температура в печи при посадке T = 640 - 670 °С			<i>Temp. in the furnace during setting T = 640° - 670°С.</i>															
МОК																			

Код	Цех	Уч	РМ	Опер	Код, наименование операции	Код, наименование операции	СМ	Гриф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Клп	Тп.1	Т шт.
001					1.Разложить пробы на столе вручную	1. Mashovoy klyuch na stol dlya zamera tverdosti.											
002					2.Зачистить на пробках место для замера твердости.	Глубина зачистки 1,0...3,0 мм.											
003					точно мятниковое; круг 1.150x25x32 14A 60 ст25 40мс 4 кл. ТУ 2-036-701-88; машина шлифовальная; брус шлифов.												
004					АДК 2700.4036-2 круг войлочный; очки ЗНР 1-Т ГОСТ Р12.4.013-97 шлифовальная машина; шлифов. брусок; шлифов. брусок.												
005					3.Испытать на твердость. З. Тарт на испытательной машине.	Угол наклона; брусок;											
006					D шарика = 10 мм, P = 3000 кг, время выдержки = 10 сек. Dia of balls = 10 mm; Load P = 3000 kg, holding time = 10 sec												
007					4.Проверить твердость в точке на поверхности.												
008					Микроскоп МПБ-3 ТУ 3-3.2182-89 микроскоп; р. 8. Пинцет на указатель и держатель для пробки												
009					5.Набить на пробках значение диаметра отпечатка и клеймо за термообработку. Клеймо на пробках.												
010					7850.0103 Ц 15Хр молоток ГОСТ 2310-77; клеймо; набор цифр 0-9; клеймо на пробках.												
011					6.Уложить пробы вручную в тару и передать на помолку.	Машину на пробках; в тару и передать на помолку.											
012					АДК 7878.6684 захват 3000 кг.; тара СТП АДК 30 - 71	Пластик; тары; контейнер											
013					7.Положить пробы.	Угол наклона на пробках											
014					АДК 1690.4036 прокладка	Сетка.											
015					8.Контролировать качество излома.	Угол наклона на пробках; качество излома.											
016					9.Записать значения твердости и излома в извещении и предъявить контролеру	Угол наклона на пробках; результаты испытаний											
МОК																	
and finished in the verification and submit to the director.																	
																15	4

188.01.004-2

		Обозначение документа										15		5				
А	Цех	Уч	РМ	Опер	Код, наименование операции		СМ	Проф	Р	УГ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кат	Т.п.з.	Т.шт.	
Б	Код, наименование операции																	
001	10	Клеймить заготовку в районе маркировки.				15	Штамповать валик в месте маркировки											
T02	7850.0103	Ц	15Хр	молоток	ГОСТ 2310-77;	клеймо	Нашим	№ 15	сд,	Штамповать								
003		→ Транспортировка																
A04	025	Транспортирование																
B05	Кран	мостовой 15 т				Овер-гайд	стале 15 тонн											
006	Передать заготовку на дробебетную очистку.				Транспортировать	на	дробебетную	очистку.	Транспортировать	на	дробебетную	очистку.						
T07	АПК	7878.9292	захват 8000 кг.		слесарь	дробебетная												
08																		
A09	030	Очистка дробебетная				дробебетная												
010	См. отдельный техпроцесс.				дробебетная	дробебетная	технологическая	дробебетная										
11		→ Газовая резка																
A12	035	Газовая резка																
13	Вырезка контура детали.				См. отдельный техпроцесс.	См. отдельный	техпроцесс.	См. отдельный	техпроцесс.	См. отдельный	техпроцесс.							
14		→ Transferring of order.																
A15	040	Отпуск кромок				дробебетная	дробебетная	технологическая	дробебетная									
516	Печь газовая камерная 2800x7800				дробебетная	дробебетная	технологическая	дробебетная										
МОК																		

188.01.004-2										15	7					
A		Цех	Уч	РМ	Опер	Код, наименование операции				Обозначение документа						
B		Код, наименование операции				СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кит	Т п л	Т ш л
T01	АДК 7878,9292 захват 8000 кг		Слаб. проба.													
02	→ <i>Агрегатиров. Акт. Контракт-фиделу</i>		→ <i>Диспетчер на работу № 53, б/с, 65, 1262</i>													
А03	050	Контроль качества термообработки.				ИОТ № 53, 459, 65, 1262, ТИ № 1 Тел. Аукцион № 1										
504	Твердомер Бринелля ТШ ГОСТ 23677-79		<i>Выше не выдает Тел.</i>													
505	Пресс гидравлический 2500 т, кран мостовой 15 т		<i>Гидравлический пресс 2500 тонн, с/к. Не выдает 15 тонн</i>													
006	1. Разложить пробы на столе вручную		<i>1. Машину пресса выдать на ст. выд. 8. Дать бланк для изготовления</i>													
007	2. Зачистить на пробах место для замера твердости.		<i>Глубина зачистки 1,0...3,0 мм. Не выдать бланк выд. 8. Дать бланк для изготовления - 40-3.10 мм.</i>													
T08	Точило маятниковое: круг 1.150Х25Х32 14АВ80СТ2Б 40МнС 4 кл. ТУ 2-036-701-88;		<i>Шлиф. Брусел; шлиф. шлох 40МнС</i>													
T09	Машина шлифовальная: АДК 2700.4036-2 круг войлочный; очки ЗНР 1-Г ГОСТ Р12.4.013-97		<i>Шлиф. 4; шлиф. МнС; Шлиф. шлох; очки</i>													
010	3. Испытать на твердость. 3. Тел: не выдают бланков.		<i>(Тел. шлох; очки)</i>													
11	D: шарика = 10 мм, P = 3000 кг, время выдержки = 10 сек.		<i>Диаметр шара = 10 мм, Load P = 3000 кг, выд. бланк</i>													
012	4. Проверить твердость		<i>4. Проверить бланков.</i>													
T13	Микроскоп МПБ-3 ТУ 3-3.2182-89		<i>Микроскоп. 45. Проверить бланк выд. 8. Дать бланк для изготовления и бланк для выд. 8.</i>													
014	5. Набить на пробах значение диаметра отпечатка и клеймо за термообработку.		<i>Набить бланк на бланков.</i>													
T16	7850.0103 Ц 15Хр молоток ГОСТ 2310-77; клеймо: набор цифр		<i>Набить бланк на 15Хр; Шлиф, бланк выд. 8.</i>													
018	6. Уложить пробы вручную в тару и передать на поломку		<i>6. Поместить бланк на бланков и бланк выд. 8. Дать бланк для изготовления.</i>													
МОК																
14																

				188.01.004-2																
				Обозначение документа																
А	Цех	Уч	РМ	Опер	Код, наименование операции				СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Т п.з.	Т шт.	
				Код, наименование операции																
01					15±2 X 15±2 мм				сеч.Р-Р	See P-P										
Т02	точило подвасное; круг 1.250x40x76 14А 125 ст2БУ 50м/с 4 кл ТУ 2-036-701-88; Шкал 50 №4 (русские);																			
Т03	угольник УШ-2-160 ГОСТ 3749-77; линейка 500 ГОСТ 427-75				Scale															
004	4. Выдать деталь из кабины на стеллаж, скантовать на 180° и вернуть на рабочее место.				Take out the component from the rack of cabin, Mark it to															
Т05	АПК 7878.9795 захват 2000 кг				Clamp 2000kg.															
006	5. Обточить фаски с тыльной стороны согласно эскизу № 4:																			
Р 07	5. Тыла ке ешеуфта фма				45±2 X 45±2 мм				сеч.Ж ₁ -Ж ₁	(в двух местах) See Ж ₁ -Ж ₁ (at the flange)										
08	Код №4 отрез. эскал №4:				40±2 X 88±3 мм				сеч.М-М	See M-M										
09					30±2 X 50±2 мм				сеч.П-П	See П-П										
10					60±2 X 68±2 мм				сеч.Ф-Ф	See Ф-Ф										
11					29±2 X 53±3 мм				сеч.Г-Г	See Г-Г										
12					36±2 X 53±3 мм				сеч.Д-Д	See Д-Д										
013	6. Разметить фаски, стачиваемые для удаления подкаленных зон				6. Make the chamfers which are being ground															
Р 14					17 X 26 X 24 мм				down for the elimination of hardened zone											
Т15	Ш0743.6451 шаблон; Ш0743.6450 шаблон																			
Р 16	Template : Template				55 X 80 X 50 мм															
МОК																				

188.01.004-2																	
А	Цех	Уч	РМ	Спер	Код, наименование операции	СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Клп	Т.п.з.	Т.шт.	
Б	Код, наименование операции				Обозначение документа												
T01	Ш0740.3958 шаблон				<i>Template for 4 Make and valve finish the longitudinal axis.</i>												
O02	4.Отметить и накернить продольную ось				<i>→ 4. Make and valve finish the longitudinal axis;</i>												
T03	АДК 8452.4024А линейка;				<i>7843-0044 кернер ГОСТ 7213-72; 7850.0103 Ц 15Хр молоток ГОСТ 2310-77</i>												
O04	5.Проверить габаритные размеры детали				<i>5. Check the overall dimensions of component.</i>												
O05	6.Скантовать деталь на 180°				<i>6. Turn the component to 180°</i>												
T06	АДК 7878.9795 захват				<i>2000 кг с ламп заст.гр.</i>												
O07	7.Пригупить острые кромки				<i>7. Dress the sharp edges → 8. Dress the place for marking and marking.</i>												
O08	В.Зачистить место маркировки и клеймения				<i>→ 9. Dress the defects of metal, dressing the places where the defects are</i>												
O09	9.Зачистить дефекты металла, превышающие допустимые по ТТ чертежа.				<i>Take necessary measures of dressing;</i>												
T10	Машина шлифовальная;				<i>круг 1.150x25x32 14A80ст2Б 40м/с 4 кл. ТУ 2-036-701-88 ;очки ЗНР 1-Т ГОСТ Р12.4.013-97</i>												
O11	10.Наложить шаблон налицевую сторону детали.				<i>→ Grinding M/E, grinding wheel. hold the scale to the surface</i>												
T12	Ш0740.3958 шаблон				<i>Template for 10. Dress the template on the face side of component.</i>												
O13	11.Наметить и накернить ось налицевой стороне детали.				<i>11. Make and valve finish the axis on the face side of.</i>												
T14	АДК 8452.4024А линейка;				<i>7843-0044 кернер ГОСТ 7213-72; 7850.0103 Ц 15Хр молоток ГОСТ 2310-77</i>												
O15	12.Проверить габаритные размеры детали.				<i>→ 12. Check the overall dimensions of component.</i>												
T16	Угольник УШ-2-160 ГОСТ 3749-77				<i>→ 12. Check the overall dimensions of component.</i>												
МОК	<i>→ this is made.</i>															21	

										15		15								
										188.01.004-2										
										Обозначение документа										
А	Цех	Уч	РМ	Опер	Код, наименование операции					СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кур	Т.п.д.	Т.шт.
Б	Код, наименование операции																			
001	13. Проверить допуск плоскостности и прямолинейности детали.				13. Check the flatness and straightness of flange and neck flange.															
102	АДК 8452.4024А линейка; АДК 8436.4045 шуп 1,5 - 4,0 мм; АДК 8436.4075 шуп 1,0 мм; Scale;				(of sample)															
103	АДК 8436.4046 шуп 5,0 - 10,0 мм				Use feeler gauge - 1.5-4.0 mm; feeler gauge 1.5mm; feeler gauge 5.0-10.0 mm.															
004	14. Проверить размеры радиусов в плоскости реза фасок				14. Check the dimension of radii in the plane of chamfer															
05	R105				АДК 8381.4216 шаблон Template															
06	R60				АДК 8381.4215 шаблон Template															
07	R20				3.8381-0019 15. Шаблон для сверловки; 4 188.01.004-2, мелкий №1															
008	15. Клеймить детали: "4", 188.01.004-2, № плавки, № слитка, порядковый № детали из листа				15. Stamp the details: "4", 188.01.004-2, melt No, slab No & sequence															
109	7850.0103 Ц 15Хр молоток ГОСТ 2310-77; клеймо; набор цифр				From the plate; Hammer No 15-CH; Stamp;															
10					Set of digits															
A11	095				Транспортное Транsportation. ИОТ № 65 Instructions for safety No 65															
Б12	Кран мостовой Б Т; тележка передаточная				Overhead crane (Tandem); trolley.															
013	Передать детали на мех. обработку.				Transfer the components for mechanical work.															
T14	АДК 7878.9795 захват 2000 кг.				slamp 2000kg.															
15																				
16																				
МОК																				22

1 1

188.01.004-2

ЛИСТ БОРТОВОЙ ЛЕВЫЙ

Наименование операции

Наименование, марка материала

МД

Выработка Контроль (опер. 040; 050) (Фр. 000000)

Материал Код Листовой прокат 4м

Наименование оборудования

То

Тв

Стоп контрольный, следяж Выработка Тв; Рокк

Техника для изготовления бортовой.

Обозначение ИОТ

4

Р Контролируемые параметры

Код средства ТО

Наименование средства ТО

Объем и ПК

Толта

001 1. Проверить на детали соответствие маркировки, наличие клейма контролера за предстоящую операцию

02 2. Записать в печном журнале марку стали, режим термической обработки согласно книге режимов

03 и тех процессу.

04 3. Проверить согласно технологической инструкции № 1 расположение деталей в печи,

05 расположение термомпар относительно деталей, герметичность печи (засыпание зазора между

06 заслонкой и порогом печи).

07 4. Вести запись замеров: температуры через 1 час, температуру воды, время передачи деталей от печи до ванны.

08 5. Проверить диаметр отпечатка на деталях и заклеить их термическим клеймом.

Т09 Микрокол МПБ-3 3-3.2182-89

Допл=3,3-3,6мм 100%

Мичо Коре

Диаф. 1мд. = 3,3-3,6 мм. 100%

11

12

13

OK

Выработка Check

24

